

# 哈广 50KWDAM 数字循环发射机无法加高压故障

**摘要:** 故障由于不是典型的直流稳压板 +5V, 或者低压整流桥彻底烧坏故障, 故障状态除了表现在继电器的不停开关吸合上面, 最初的几起故障, 显示屏未有任何指示, 因此对于整个故障的彻底排除带来了一定的难度。

**关键词:** 继电器; 电压; 整流桥

**中图分类号:** TN837

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1671-0134 (2018) 01-058-02

**DOI:** 10.19483/j.cnki.11-4653/n.2018.01.019

文 / 郑金燕

## 引言

对于中波数字调至发射机来讲, 无法开高压属于一类故障。一类故障有九种: ①外部连锁故障; ②门连锁故障; ③高压电源缺相故障; ④电缆连锁故障; ⑤风机故障; ⑥射频输出监测板  $\pm 5V$  故障; ⑦高压电源过压故障; ⑧直流稳压板 +5V 故障; ⑨直流稳压板 B- 故障。平时我们遇到一类故障时, 都会在发射机的显示屏上有故障显示, 且故障界面不会自动清除。1125KHz 主机所用机型为哈广 50KWDAM 数字循环发射机。出现此类故障后无故障显示我们对于故障的判断和排除增加了困难。

1125KHz 主机第一次出现此类故障是在 2016 年 12 月 6 日, 有时候主机无故障显示, 复位或关低压重新开启后, 故障显示消失, 开低压, 发射机正常, 开高压, 故障现象有:

(1) K1 继电器吸合, K2 继电器无动作, K1 继电器随后重复地开关吸合

(2) K1 继电器吸合, K2 继电器吸合, K2 继电器无法保持, K1 又开始重复地开关吸合

当时是怀疑 K1 继电器吸合不好造成的故障, 将 K1 继电器换成新的, 故障暂时消失 (没有更换继电器底座)。

## 2. 故障处理过程

在 2017 年 3 月 30 日晚 8 点 40 分雷雨天气时, 1125KHz 在已经降功率到 18KW 的情况下, 又出现同样故障, 按照原方法又一次将继电器换掉 (还是没有换底座), 换好之后, 重新试机二十余次, 出现一两次原故障, 当时卸下来的继电器看到接触面有点糊, 怀疑是没有换底座的原因。由于当时人手不多, 为了不长时间影响播出, 没有再次更换底座, 主机播出, 此后一周没有出现任何故障。

在 2017 年 4 月 6 号出现一次外电闪落后, 1125KHz 老故障重复, 将 K2 继电器完全换掉后 (底座也换掉了), 开始试机。在所有的开机试机次数中有 70% 左右会出现 K1 重复开关吸合现象。

具体检查步骤为: 检查控制板, 电源取样板, 直流稳压电源板, 继电器的所有保险, 插拔控制板和电源取样板上与 K1、K2 有关的接线插头, 查看 K1、K2 辅助接点通路这条线, 一切正常, 未有虚接现象。

线路框图如图 1 所示:

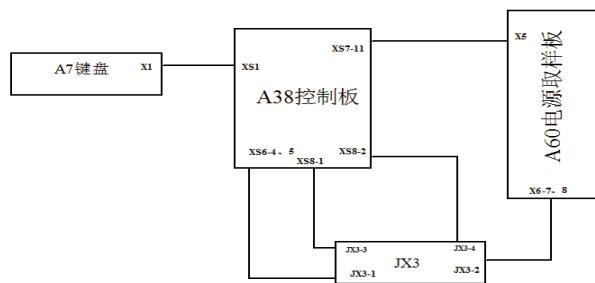


图 1 开机逻辑框图

开机链路通路为: A38 (XS1-1) → A38 (N2-66 K1 驱动) → A38 (N23-2) → A38 (N23-18) → A38 (XS7-11) → A60 (X5) → A60 (X6-7、8) → K1 得电 (JX3-2) → A38 (XS8-2、K1 合、-H、22V) → A38 (N2-17、K1 吸合) → A38 (N2-67、K2 驱动) → A38 (N23-3、K2 驱动) → A38 (N23-17、K2 驱动) → A38 (XS7-7、K2 驱动) → A38 (X6-4、5) → K2 得电 (JX3-1) → A38 (X8-1) → A38 (N2-18、K2 吸合)

测量继电器控制板到控制板的电压, 5V 正常。

测量控制板上 V34、V35 两个三极管一切正常。

分别短路电源取样板 A60 中 V11、V12 的 2 脚、3 脚, 可以判断出是否为继电器故障。

分别短路 V11 和 V12 后, K2、K1 吸合正常, 断开短路后, 释放正常, 说明 K1、K2 工作正常。

不同人开机试机出现的故障概率不同, 怀疑小键盘有问题, 拆下后一切正常。

不同人开机时出现故障的概率不同, 也怀疑过是否为键盘板有问题, 拆下后, 一切正常。

(下转第 65 页)